

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS à commande mécanique des vitesses

ID ET ID BREAK

BOITE DE VITESSES

Modification de l'axe de fourchette de 1^e - 2^e

Depuis Décembre 1964, l'axe de fourchette de 1^e - 2^e est modifié : les profils des 3 encoches sont différents de ceux des axes précédents.

Le ressort d'appui de la bille de verrouillage est modifié également.

PIÈCES DÉTACHÉES :

DÉSIGNATION DES PIÈCES	ANCIEN N°	NOUVEAU N°
Ensemble axe et fourchette de 1 ^e - 2 ^e	DW 334-260	
Axe de fourchette de 1 ^e - 2 ^e		DW 334-1 a
Ressort d'appui de bille de verrouillage	DM 334-11	DM 334-11 b

RÉPARATION :

Les anciens axes et fourchettes n'étaient vendus que sous forme d'ensembles.

Il est possible de monter un axe de fourchette DW 334-1a à la place d'un axe du modèle précédent en conservant l'ancienne fourchette, mais il faut remplacer le ressort d'appui de bille de verrouillage (pour tenir compte du profil des encoches).