

Le, 26 Septembre 1968

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XVè**

Capital : 700.000.000 F.
R.C. Seine 64 B 5019 - N° I.N.S.E.E. 261 75 115 1 001
Compte Chèques Postaux Paris 121-54
Adresse Télégraphique Citroën Paris
Télex 27817 (Citroën Paris)
et Citroën 27089
Téléphone : 828-70-00 (60 lignes groupées)

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 149 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 20 (DY-DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 20 (DLF)

ID 20 (DT) – ID 19b (DV)

MODELES 1969

Les véhicules D, série 1969, comprennent un nouveau type dont la désignation commerciale est ID 20 et le symbole Usine DT. (Ce symbole est à utiliser, en particulier, pour rédiger correctement les documents de garantie).

Les désignations commerciales DS 19a et BREAK 19a deviennent respectivement DS 20 et BREAK 20.

Les symboles usine restent inchangés DY ou DL, DLF.

Les modifications portent sur :

L'augmentation de puissance des différents moteurs.

La modification du tableau de bord et des commandes électriques.

La modification des sièges : garnissage et réglage.

I - MOTEUR.

1. Caractéristiques modifiées.

| Désignation | (DX-DJ-DJF) DS 21 - BREAK 21 <i>DX 2</i> | (DY-DL-DLF-DT) DS 20 - BREAK 20 - ID 20 <i>DY 2</i> | (DV) ID 19b <i>DV 2</i> |
|--|--|--|-------------------------------|
| Puissance maxi S.A.E. | 115 ch à 5750 tr/mn | 103 ch à 6000 tr/mn | 91 ch à 5750 tr/mn |
| « « D.I.N. | 106 ch à 5500 tr/mn | 91 ch à 5900 tr/mn | 81 ch à 5500 tr/mn |
| Couple maxi S.A.E. | 17,4m.kg à 4000tr/mn | 14,9m.kg à 4000tr/mn | 14m.kg à 3000 tr/mn |
| « « D.I.N. | 17 m.kg à 3500tr/mn | 14,4m.kg à 3500tr/mn | 13,7m.kg à 3000 tr/mn |
| Bougies (1) | SEV-Marchal 35b | SEV-Marchal 35b | SEV-Marchal 35b |
| Tubulure d'admission | Extérieure à culasse | Extérieure à culasse | Extérieure à culasse |
| Ralenti | 650 ± 25 tr/mn | 650 ± 25 tr/mn | 650 ± 25 tr/mn |
| Ralenti accéléré (2) (Commande hydraulique) | 875 ± 25 tr/mn | 875 ± 25 tr/mn | |
| Carburateur : | | | |
| Commande hydraulique des vitesses | WEBER 28/36 DLE | WEBER 28/36 DLE2 | |
| Commande mécanique des vitesses | WEBER 28/36 DLEA1 | WEBER 28/36 DLEA2 | SOLEX 34 PBIC 3 |

(1) Voir le tableau de correspondance au paragraphe 3A (g).

(2) Le régime de léchage de l'embrayage devient 750 ± 25 tr/mn.

2. Réglages des carburateurs.

a) DS 21 - DS 20 - ID 20.

| | WEBER 28-36 DLE 28-36 DLEA1 | | WEBER 28-36 DLE2 28-36 DLEA2 | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Corps prim. | Corps sec. | Corps prim. | Corps sec. |
| Alésage venturi | 23 | 27 | 20 | 26 |
| Gicleur principal | 130 | 175 | 110 | 155 |
| Calibre d'air d'automatisme | AB | AB | AD | AA |
| Tube d'émulsion | F 16 | F 16 | F 16 | F 16 |
| Diffuseur | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Gicleur de ralenti | 45 | 65 | 45 | 65 |
| Calibre d'air de ralenti | AD | AA | AD | AA |
| Trous de progression | ∅ = 80 ∅ = 90 ∅ = 120 | ∅ = 90 ∅ = 120 ∅ = 170 | ∅ = 80 ∅ = 90 ∅ = 120 | ∅ = 90 ∅ = 120 ∅ = 170 |
| Flotteur laiton | 11 g. | | 11 g. | |
| Pointeau | 175 | | 175 | |
| Injecteur de pompe de reprise | 60 | | 60 | |
| Clapet de pompe à fuite | 55 | | 55 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------|
| Buse | 27 | Injecteur de pompe de reprise | |
| Gicleur principal | 142,5 | type bas \emptyset = | 0,60 |
| Calibreur d'air d'automaticit  | 260 ou AH | Pointeau standard | 1,7 |
| Tube d' mulsion n  | 130 | Flotteur polyamide | 5,7 g. |
| Gicleur de ralenti | 55 | Gicleur d'essence de starter | 145 |
| Calibreur d'air de ralenti | X | Calibreur d'air mobile de starter | 6 |
| Trous de progression | 2 \emptyset 1,20 | | |
| | 1 \emptyset 1,40 | | |
| Pompe de reprise type | 72 | | |
| Gicleur de pompe | 50 | | |

3. Modifications par rapport aux mod les pr c dents.

A. Sur tous types.

a) Soupapes d'admission.

Le diam tre de la t te des soupapes d'admission est augment  (il passe de 47   49 mm).

b) Tubulure d'admission.

Tous les moteurs ont une tubulure d'admission ext rieure   la culasse (analogue   celle d j  mont e sur DX, DJ, DJF).

c) Culasse.

Les si ges des soupapes d'admission sont modifi s pour accepter les nouvelles soupapes.

Les culasses des v hicules DY, DL, DLF, DV n'ont plus de tubulure d'admission int gr e.

d) Pistons.

Le volume de la chambre de combustion  tant diff rent du fait des nouvelles soupapes d'admission, la forme des bossages des pistons est modifi e pour conserver le rapport volum trique.

Les nouveaux pistons sont rep r s par une lettre «A» en relief sur leur face sup rieure.

e) Arbre   cames.

Le profil des cames et les angles de distribution sont modifi s.

R glage de la distribution avec un jeu th orique aux soupapes de 1,1 mm.

A.O.A. 0  30'

A.O.E. 38  30'

R.F.A. 40  30'

R.F.E. 4  30'

Le réglage pratique des culbuteurs est inchangé (voir la Note d'Information n° 75).

Tous les arbres à cames ont le pignon d'entraînement d'allumeur à la partie avant.

f) **Reniflard et système de recyclage des gaz.**

Les tubes de liaison : reniflard - filtre à air (partie supérieure et partie inférieure) et raccord trois voies-tubulure sont modifiés sur DY-DL-DLF-DV.

g) **Bougies.**

Les bougies SEV-Marchal 35b sont montées d'origine sur tous les types de moteur. En réparation, il est possible de monter les bougies suivantes :

| BOSCH | A.C. | CHAMPION | LODGE |
|-----------|-------|----------|--------|
| W 225 T 1 | 42 FF | L 85 | 3 H.N. |

h) **Bobine d'allumage.**

La bobine d'allumage est modifiée:
elle comporte une résistance extérieure.

i) **Allumeur.**

Sur tous les types D, l'allumeur est fixé à l'avant du moteur. Les courbes d'avance sont données en **annexe**.

j) **Pompe à essence.**

L'orientation du tube d'aspiration est modifiée.

Le tube de refoulement est raccourci.

Le parcours de la canalisation d'essence et le raccord souple sur le tube d'aspiration sont modifiés.


Le tube caoutchouc entre pompe et carburateur est maintenu par un collier sur le tube de refoulement de pompe à essence.

ALLUMEUR.

Annexe 1.

Courbe d'avance de l'allumeur équipant les véhicules DX, DJ, DJF.


X 130

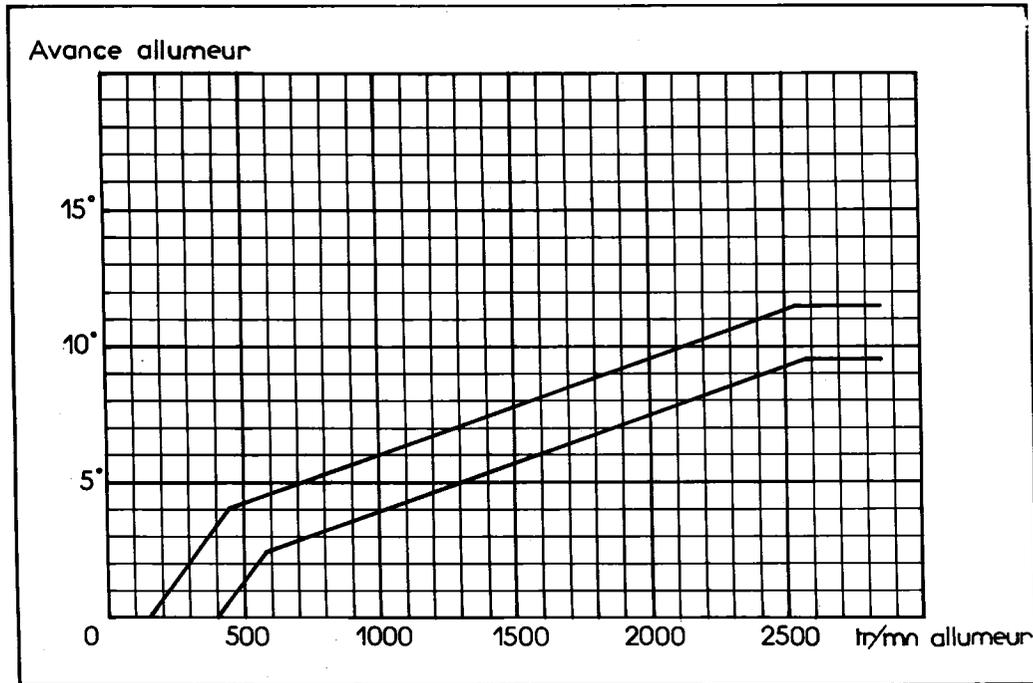

Annexe 2.

Courbe d'avance de l'allumeur équipant les véhicules DY, DL, DLF, DT, DV.


X 131

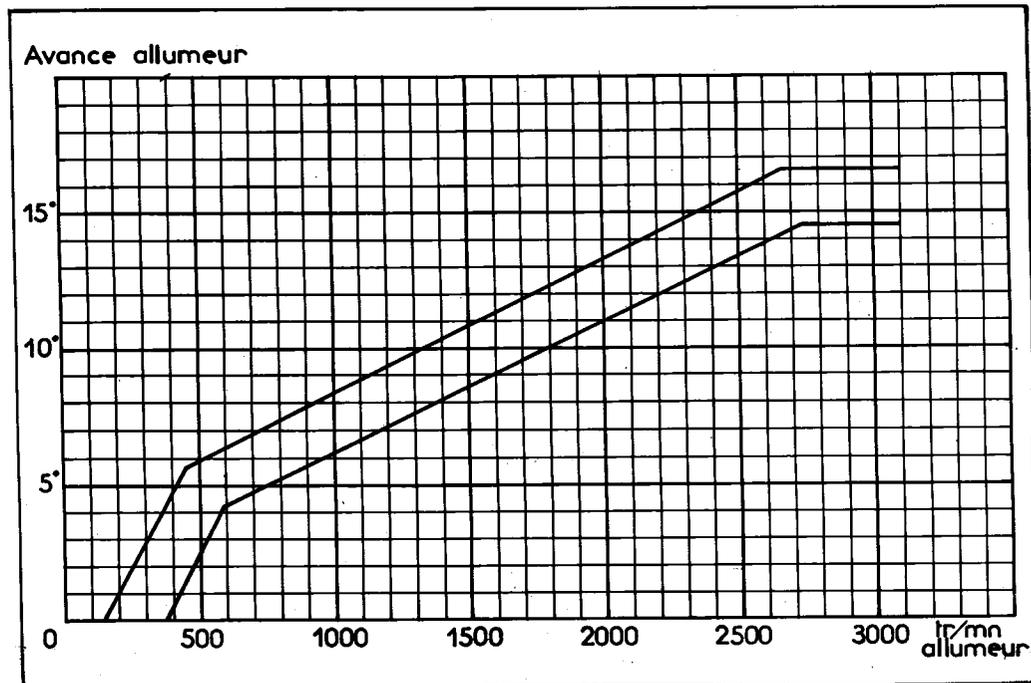


B. Sur DX, DJ, DJF.

Le joint de culasse et les joints papier d'embase de chemises sont modifiés.
La largeur du sertissage du joint de culasse au droit des chemises est variable (voir fig.).
Les joints papier d'embase de chemises n'ont pas de surépaisseur.

4496

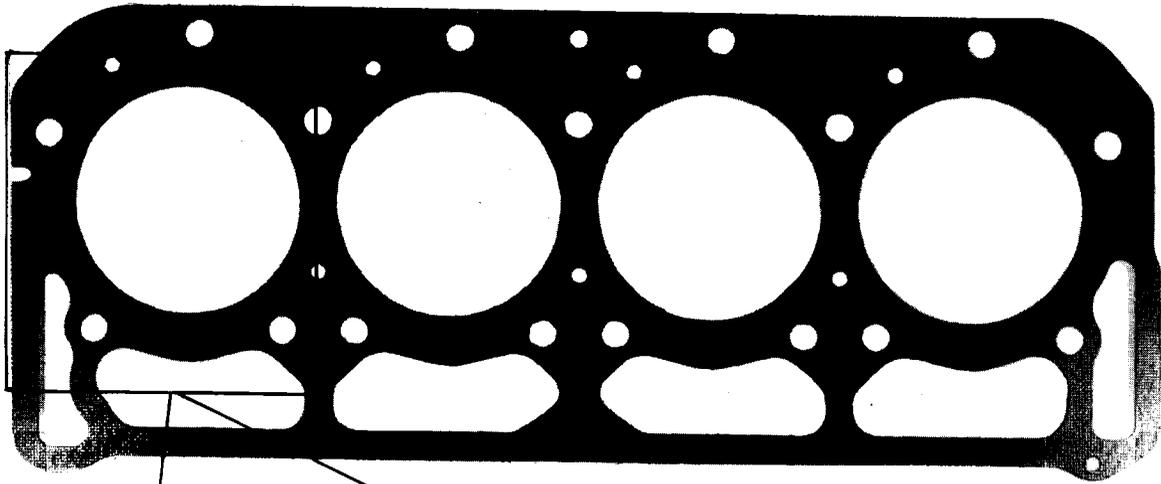


4496

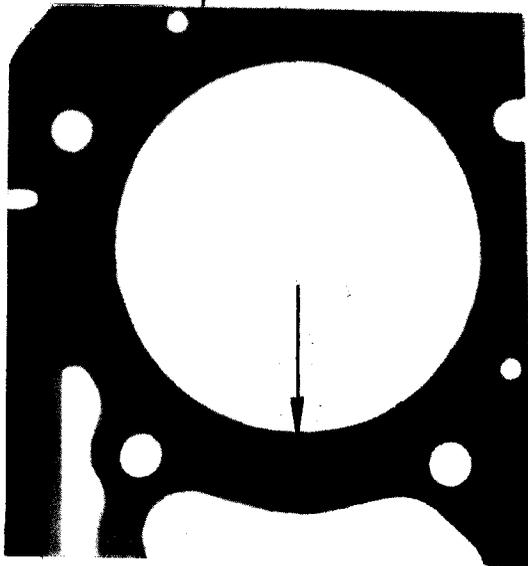

Nouveau joint de culasse
DX 2

4497

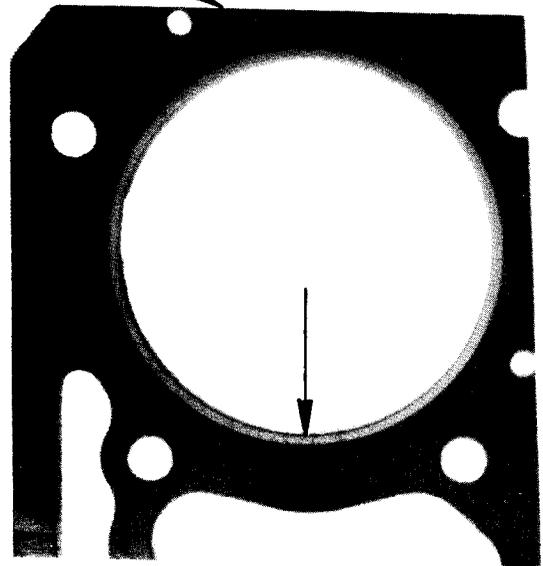

Ancien joint de culasse
DX

Remarque :

Le nouveau joint de culasse ne doit pas être monté sur un moteur dont les joints d'embase de chemises comportent une surépaisseur et vice-versa.

C. Sur tous types sauf D.V.

a) Soupapes.

Les soupapes d'échappement sont modifiées : le diamètre de l'extrémité de la queue est réduit à \emptyset 8 mm.

Les demi-segments d'arrêt et les cuvettes supérieures de ressorts de soupapes sont identiques à celles utilisées sur les soupapes d'admission.

La tête de soupape est renforcée.

b) Bielles.

Les bielles à arrosage de fond de piston sont montées sur DX, DJ, DJF.

Elles étaient déjà montées sur DY, DL, DLF (voir Note Technique n° 138-D).

II - ECHAPPEMENT.

1) Sur DX, DJ, DJF.

Le pot principal d'échappement est modifié (modification des chicanes et doublure extérieure supplémentaire).

2) Sur DY, DL, DLF, DT.

Un pot de sortie d'échappement est monté à l'arrière.

3) Sur tous types.

La fixation du tube avant d'échappement est modifiée : (fixation sur le carter d'huile).

La fixation du pot principal est modifiée (SILENT-BLOCS).

Les tubes de sortie d'échappement sont coudés à 45° par rapport à l'axe de caisse (au lieu de 60°).

Remarque.

La patte de fixation arrière du tube d'échappement sur la caisse est déplacée.

Il est possible de monter des tubes d'échappement ou un pot de sortie nouveau modèle sur un ancien véhicule, à condition d'utiliser une bande spéciale en caoutchouc DX. 182-75b.

III - BOITE DE VITESSES.

- 1) Les rapports de démultiplication des boîtes de vitesses des véhicules DX, DJ, DY, DL, DJF, DLF, DV ne sont pas modifiés.

L'allumeur étant placé à l'avant du moteur, les carters de boîte de vitesses comportent tous le logement de la commande d'allumeur.

- 2) La boîte de vitesses du véhicule DT est équipée de pignons de DV et d'un couple cône de 7×34 .

Les rapports de démultiplication sont les suivants :

| Combinaison des vitesses | Rapport de la BV. et démultiplication | Couple cône | Démultiplication totale | Vitesses en km/h à 1.000 tr/mn moteur, avec pneus 180 HR 380 X AS développement sous charge 2.07 m |
|--------------------------|---|-------------|-------------------------|--|
| 1 | $\frac{12}{39} = 0,3076$ | | 0,0633 | 7,9 |
| 2 | $\frac{18}{33} = 0,5454$ | 7/34 | 0,1123 | 13,9 |
| 3 | $\frac{23}{27} = 0,8514$ | | 0,1752 | 21,8 |
| 4 | $\frac{28}{22} = 1,2727$ | | 0,2619 | 32,5 |
| M. AR | $\frac{13}{22} \times \frac{22}{41} = 0,3171$ | | 0,0652 | 8,1 |

IV - COMMANDE D'EMBRAYAGE. (Commande mécanique)


Le pédalier est modifié :

La pédale d'embrayage a un ressort de compensation.

V - TRANSMISSIONS.

Un étouffeur de vibrations est monté sur les arbres de transmission des véhicules DX, DJ, DJF. Il est composé d'un bloc de caoutchouc sur lequel viennent se fixer deux masselottes métalliques. Les blocs de caoutchouc à monter sur transmission droite ou gauche sont différents.

Le bloc à monter côté droit possède un cordon en surépaisseur et un repère de couleur bleue (voir fig.), le bloc à monter côté gauche n'a pas de cordon, le repère est de couleur jaune

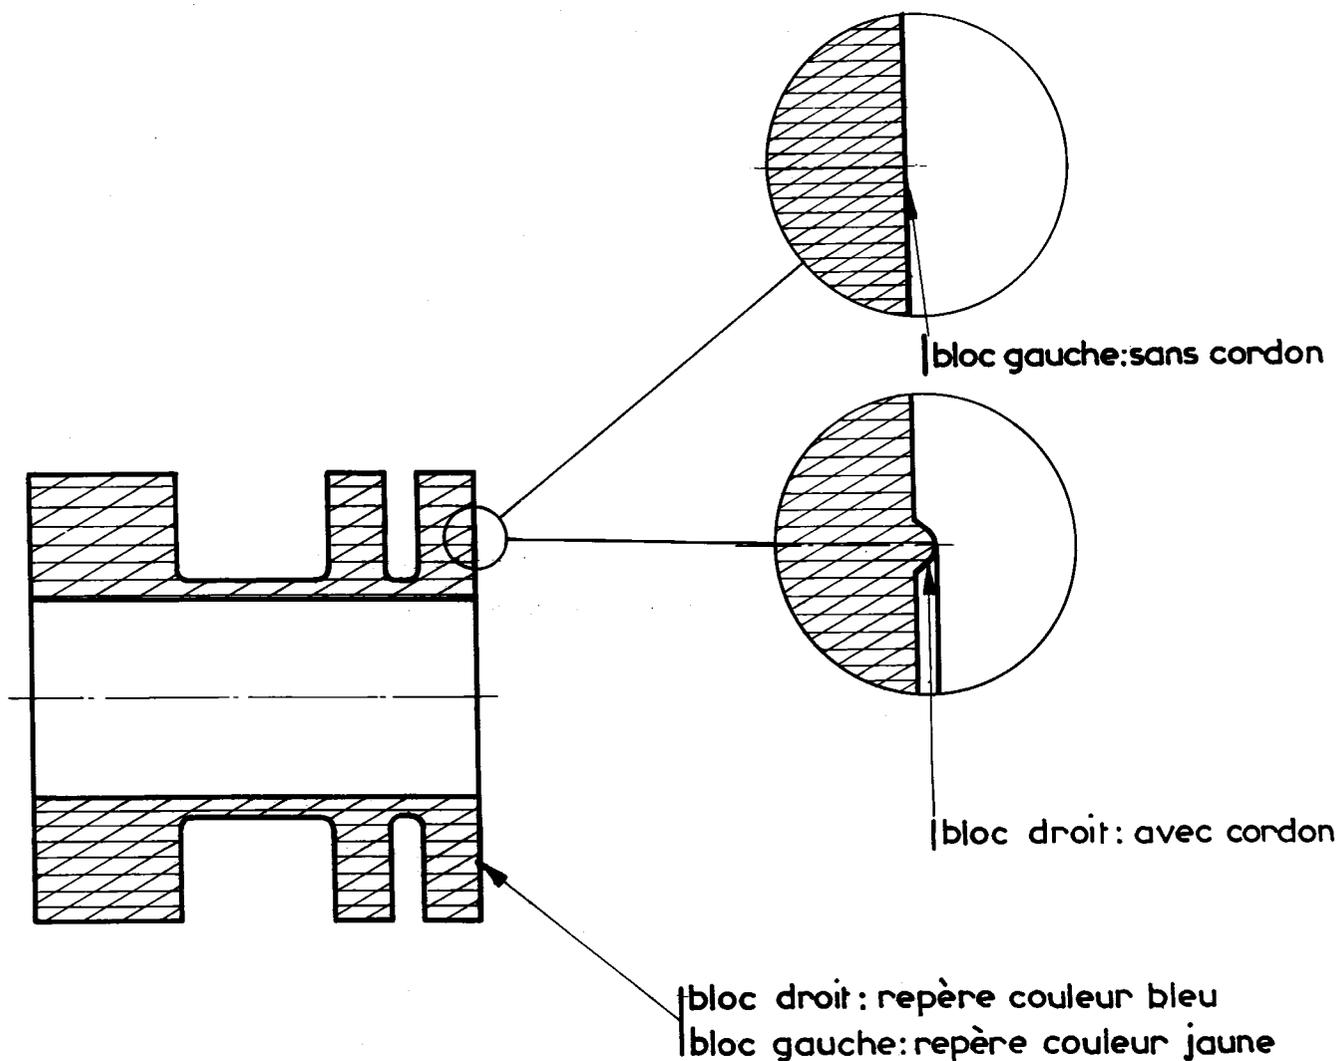

VI - ROUES ET PNEUS.

1) Monte de pneus.

Les véhicules DX, DJ, DJF, DLF sont équipés de jantes $5 \frac{1}{2}$ J avec pneus 180 HR 380 X AS à l'avant, 165 HR 380 X AS à l'arrière et en secours.

Sur les autres types (DY, DL, DT, DV) la monte de pneus est inchangée : jantes 5 J, pneus 180 HR 380 X AS à l'avant et 155 HR 380 X AS à l'arrière et en secours.

2) Pressions de gonflage (en bars).

| DS 21 | DS 20 - ID 20 - ID 19b | BREAK Familiale-Commerciale | AMBULANCE |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Sur jantes 5 $\frac{1}{2}$ J | Sur jantes 5 J | Sur jantes 5 $\frac{1}{2}$ J | Sur jantes 5 $\frac{1}{2}$ J |
| AV 180 HR 380 X AS = 2 | 180 HR 380 X AS = 1,9 | 180 HR 380 X AS = 2 | 180 HR 380 X AS = 2 |
| AR 165 HR 380 X AS = 2 | 155 HR 380 X AS = 1,9 | 180 HR 380 X AS = 2,2 | 180 HR 380 X AS = 1,9 |
| Secours 165 HR 380 X AS = 2,2 | 155 HR 380 X AS = 2,1 | 180 HR 380 X AS = 2,4 | 180 HR 380 X AS = 2,2 |

Dans le cas où une berline est munie à l'arrière de pneus 180 HR 380 X AS, leur pression doit être de 1,8 bar.

VII - CARROSSERIE.

1) Unit avant.

- La forme de l'embouti au droit de la fixation du moteur d'essuie-glace est modifiée.
- Un embouti supplémentaire, au droit du pédalier, permet de loger le ressort de compensation de la pédale d'embrayage.

2) Unit arrière.

Le longeron gauche d'unit arrière est modifié : la patte de fixation des tubes arrière d'échappement est déplacée.

3) Capot.

- Les armatures de capot, au droit de la roue de secours, sont déplacées.
- La forme de la béquille de capot est légèrement modifiée.

4) Support de roue de secours.

Il est modifié pour obtenir une garantie suffisante entre le capot et la roue de secours.
La longueur des sangles de fixation de roue de secours est modifiée.

5) Ailes arrière et pare-chocs arrière.

Le galbe des ailes arrière de berline est légèrement modifié pour obtenir une garantie suffisante avec les nouveaux pneus.

Les extrémités de la lame inférieure de pare-chocs arrière sont légèrement modifiées.

6) Aménagement intérieur.

a) Tableau de bord :

La disposition et la forme des interrupteurs sont modifiées.

17853



b) Sièges.

La forme du garnissage des sièges est modifiée.

L'inclinaison des dossiers de sièges avant est commandée par un bouton moleté permettant un réglage continu de la position du dossier.

7) Climatisation (Chauffage type - 5°).

La vanne de chauffage située sur la niche moteur est supprimée. Une vanne thermostatique, fixée sur le groupe de chauffage, permet, pour une position donnée de la commande, d'alimenter l'habitacle en air à température constante, quelle que soit la vitesse du véhicule.

8) **Electricité.**

- a) Le moteur d'essuie-glace est modifié.
- b) Les gicleurs de lave-glace, sont alimentés par une pompe électrique. Le réservoir de lave-glace est modifié.
- c) L'essuie-glace et le lave-glace sont actionnés par la même commande.
- d) L'avertisseur sonore, l'avertisseur lumineux et l'indicateur de direction sont actionnés par la même commande.
- e) La commande de phares comporte l'interrupteur de phares à iode.
- f) Les éclaireurs de pied milieu sont modifiés.